

# 東海村 公園施設長寿命化計画

2023年3月

茨城県 東海村 建設部 道路整備課

## 1. 都市公園整備状況

(2023年3月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
15	16.88 ha	4.46 m <sup>2</sup>

## 2. 計画期間（西暦） [2023年度～2033年度（10箇年）]

## 3. 計画対象公園

### ①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
10	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15

### ②選定理由

計画対象公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園又は緑地）」と設定する。

## 4. 計画対象公園施設

### ①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
0	4	6	67	17	2	5

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
10	0	0	111

## ②-1 これまでの維持管理状況(阿漕ヶ浦公園以外の公園)

### 【施設点検】

これまで全ての公園施設を対象に、道路整備課による保守、修繕、日常点検を実施している。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会(JPFA)が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-S : 2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険個所が発見された場合、緊急度の高いものから補修や撤去を行ってきた。

### 【警備】

これまで全ての都市公園を対象に、以下の条件で毎年警備の業務委託を行っている。

- ・ 公園1箇所にあたり月8回の巡回を行うこと。
- ・ 巡回時間は20時～24時の間とする。
- ・ 履行期間内において、公園敷地内の異常(設備・遊具の破壊、不審者、不法投棄等)の有無を確認するための巡回を行うこと。
- ・ 異常を発見した場合には、必要に応じて関係機関(警察・消防署等)に連絡するとともに、速やかに発注者に報告すること。
- ・ 毎月7日までに、前月分の報告書及び請求書を提出すること。
- ・ 業務に従事する職員は、胸章・制服を着用すること。
- ・ 本業務に関して、疑義が生じた場合には、速やかに担当者と協議すること。

### 【植生管理】

これまで全ての都市公園を対象に、毎年剪定、施肥、薬剤散布、手拔除草、除草剤散布、芝刈り、芝施肥、機械除草の業務委託を行っている。業務は、本村が定める監督員と常に密接な連絡を取り、その指示、及び監督のもと行う。

薬剤散布を実施するにあたり、作業に従事する人員は、誘導・散布・運転の3名とする。そして誘導員は、飛散やしづくによって、人や物に被害を与えないよう、周辺民家への通知・通行人への警告を行う。

薬剤散布及び肥料散布を実施するにあたり、実施の旨を遅くとも実施3日前までに公園利用者に対して看板等により告知する。また、散布後はその旨を告知する。看板等は、A3サイズ以上とし、公園利用者が目につきやすい場所に設置する。

### 【園内清掃】

これまで全ての都市公園を対象に、毎年園内清掃を業務委託している。園内清掃は週1回とし、園内を巡回・確認後、適切な個所を清掃する。

白方公園に関しては、年に1度噴水の清掃を行っている。噴水清掃は、池の水抜きをした後、流れから地内及びその周辺のポンプ施設等を清掃する。溜まっている泥等を洗い流し、ポンプや池内内にこびりついた苔をブラッシング等で取り除く。

尚、清掃にあたっては生物や水質に影響が出ないように機材の取り扱いには注意を行う。

### 【トイレ清掃】

白方公園、白方小あと地公園、駅東第4公園、舟石川近隣公園、駅西第4児童公園を対象に、以下の条件で毎年トイレ清掃の業務委託を行っている。

- ・ 清掃は週1回行うこと。
- ・ 清掃方法は、周辺環境・素材に応じた適切な清掃機械・器具を用いて、除塵、清拭を行うこと。
- ・ 床面及び腰壁は水拭きで仕上げること。
- ・ 汚物は、汚物入れから取り出し、ごみ集積所に捨てること。また、汚物入れは水拭き等を行い、清潔を保つこと。
- ・ 便器・洗面用具等は、洗剤を用いて洗浄し、床面及び腰面は水拭きで仕上げること。
- ・ トイレットペーパーは、いつでも使用できるように補充しておくこと。

### 【水道凍結防止】

水飲み場の凍結、漏水を防止するため、駅東第1公園、駅東第2公園、駅東第4公園、舟石川近隣公園、阿漕ヶ浦公園を対象に、毎年冬期は水飲み場の水栓器具撤去を行っている。

## ②-2 これまでの維持管理状況(阿漕ヶ浦公園)

阿漕ヶ浦公園は、東海村都市公園条例により以下の業務を指定管理者が行っている。

### 【有料施設の受付業務】

- ・条例に定める有料施設の受付業務を行うこと。
- ・受付業務を行うもの(管理人)を阿漕ヶ浦公園管理棟に配置すること。
- ・次に掲げる時間については、管理人の配置を必須とする。
  - 8時30分から17時15分
  - 有料施設の使用許可をした時間
- ・配置人数は、予約状況等を踏まえて指定管理者において判断すること。
- ・管理人は、以下の業務を行うこと。
  - 有料施設の受付
    - (使用予約受付、使用許可書発行、使用料減免に関する業務、使用料徴収)
  - 会議室、更衣室、備品等の貸出業務
- ・阿漕ヶ浦公園の有料施設は、「いばらき公共施設予約システム」に参加しており、インターネット予約が可能な施設である。指定管理者および管理人は、システムの操作方法を熟知し、適切な処理を行うこと。
- ・休園日は毎週月曜日とする。ただし、月曜日が祝日の場合は、翌日以降の最初の休日でない日とする。また、12月28日から翌年1月3日までの7日間を休園とする。

### 【巡回、清掃等】

- ・開園日に園内の巡回及び遊歩道のごみ収集を行い、常に園内を良好な状態で維持すること。
- ・管理棟は、その機能を損なうことのないよう維持管理を行うこと。  
(修繕を除く。)
- ・毎月1回、自動販売機に設置されている電気メーターの検針を行い、村に報告すること。

### 【トイレ清掃業務】

- ・4月から11月までは、休園日を除く毎日清掃を実施すること。
- ・12月から3月までは、休園日を除く週3日清掃を実施すること。
- ・1日における清掃の回数については指定管理者の判断とするが、利用状況を見極め、常に清潔な状態で利用できるようにすること。

### 【空調機器点検】

- ・管理棟大会議室及び小会議室の計2台を、冷暖房切替時期の年2回行うこと。

#### 【有料施設点検(野球場、ホッケー場)】

- ・開園日に有料施設の巡視及び点検を行い、良好な状態を維持すること。
- ・毎月1回、点検票を村に提出すること。点検項目は、村と指定管理者で協議の上決定することとし、必要に応じて項目の追加、削除を行うこと。

#### 【遊具点検】

- ・開園日に園内遊具の日常点検を行い、良好な状態で維持すること。
- ・毎週1回、日常点検についての報告書を作成し、村に提出すること。
- ・年1回定期点検を行い、報告書を作成し、村に提出すること。

#### 【電気設備点検】

- ・受変電設備及びマンホールポンプ点検及び管理を行うこと。

#### 【有料施設の利用料金】

- ・有料施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

#### 【その他維持管理業務】

- ・芝生や樹木、野球場の生地等の管理については、年間作業回数を定め、定期的に行っている。
- ・園内清掃は週1回、園外清掃に関しては毎月1回行っている。

### ③選定理由

本村では、前項目で示した様に、施設点検、警備、清掃等公園の管理を計画的に行っている。また、2020年度の予備調査にて公園台帳の見直しを行い、公園の沿革や公園施設の整理をした。今後は複数の都市公園を新設し、管理対象公園が増える予定だ。

そのため、より計画的に公園を管理していく必要がある。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検により、施設の安全性を維持する。

なお、本村では公園施設長寿命化計画を2020年度から2022年度の3か年で策定し、各年度の内容は次の通りである。

	内容
2020年度	<ul style="list-style-type: none"><li>・予備調査の実施</li><li>・遊具の安全点検の実施</li><li>・公園台帳の見直し</li></ul>
2021年度	<ul style="list-style-type: none"><li>・遊具の安全点検の実施</li><li>・一般施設の健全度調査、健全度判定、緊急度判定の実施</li><li>・建築物の健全度調査、健全度判定、緊急度判定の実施</li><li>・土木構造物の健全度調査、健全度判定、緊急度判定の実施</li></ul>
2022年度	<ul style="list-style-type: none"><li>・遊具の安全点検、健全度判定、緊急度判定の実施</li><li>・全ての公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画の策定</li></ul>

## 5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2021年6月から2022年2月までの期間に実施した。

健全度調査は遊具を除く1097施設のうち予防保全型管理の候補とした51施設について実施した。

### 1. 一般施設

国土交通省の公園施設長寿命化計画指針に則り、土木施工管理技士による健全度調査を実施した。なお、噴水、ナイター照明については専門のメーカーが点検を行った。

### 2. 土木構造物

国土交通省の公園施設長寿命化計画指針に則り、土木施工管理技士による健全度調査を実施した。

### 3. 建築物

国土交通省の公園施設長寿命化計画指針に則り、建築士による健全度調査を実施した。

### 4. 遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
一般施設 (32)	13	19	0	0	
土木構造物 (12)	1	11	0	0	
建築物 (7)	2	4	1	0	
遊具等 (67)	1	53	13	0	

## 6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、前項目で示した「健全度判定」から設定した「緊急度判定」に基づく。なお、緊急度が同様の施設が複数ある場合は遊具を最優先に対策する。

	緊急度判定		
	高	中	低
一般施設 (32)	0	0	32
土木構造物 (12)	0	0	12
建築物 (7)	0	1	6
遊具等 (67)	0	13	54

## 7. 対策内容と実施時期

### ① 日常的な維持管理に関する基本の方針

維持保全（清掃、保守、点検）と日常点検は現在の体制（様式0「4. 計画対象公園施設 ②これまでの維持管理状況」参照）を継続し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。公園施設に異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修若しくは更新を判定する。

#### 1. 一般施設、土木構造物、建築物

日常点検及び5年毎に実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。施設の劣化や損傷を把握した場合は利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、若しくは更新を位置付けたうえで措置を行う。

#### 2. 遊具

日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。施設の劣化や損傷を把握した場合は利用禁止の措置を行う。同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、若しくは更新を位置付けたうえで措置を行う。

## ②公園施設の長寿命化のための基本方針

計画対象公園施設は、事後保全型管理と予防保全型管理に分類し、長寿命化計画を策定、管理する。

事後、予防保全型管理の分類は、長寿命化計画によってライフサイクルコストの縮減効果を得られるか否かをもとに確定する。しかし、遊具は子どもが利用する主要施設で日常的な安全確保を最優先する必要があり、破損や摩耗等による事故を未然に防止する必要があるため、規模によらず予防保全型管理に分類する。

ライフサイクルコストの算出に用いる使用見込み期間は、「長寿命化策定指針（案）」p. 49 に記載されている「表-13 使用見込み期間の設定例（補正後）」を参考とする。

### 1. 予防保全型管理に類型された施設

- ・出来るだけ健全度がBの時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・遊具を含め健全度がC、Dで、部材交換により健全度がA、Bになる見込みがない施設は更新を検討する。
- ・遊具を含め健全度がC、Dで、部再交換により健全度がA、Bになる見込みがある施設は、部材交換による施設の延命化を検討する。
- ・遊具以外の公園施設（一般施設、土木構造物、建築物）については5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化や損傷状況を確認する。
- ・健全度調査の結果、使用見込み期間を過ぎても健全度がAまたはBと判断された場合は、健全度がCとなるまで使用する。
- ・長寿命化対策は、メーカーへの聞き取り調査、本村の実績をもとに確定した。

### 2. 事後保全型に類型された施設

- ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃、保守、修繕）と日常点検で公園施設の機能と保全性を維持する。
- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

### ③事故等が発生した際の対処

本村の都市公園において事故が発生した場合には、その大小を問わず、茨城県土木部都市局都市整備課に連絡する。公園施設に起因するか若しくはその恐れがある30日以上の治療を要する重傷者又は死者の発生する事故が起こった場合、さらに人的被害が発生しなくとも、公園管理又は公園施設に起因する30日以上の治療を要する重傷者又は死者が発生する恐れのあった事故が起こった場合には、「事故情報記録」により速やかに事故情報等を茨城県土木部都市局都市整備課に報告する。

## 8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的な対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

## 9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	641,109 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	253,156 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	387,953 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	64,111 千円

## 10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は89,882千円である。

## 1.1. 計画の見直し予定

① 計画の見直し予定年度（西暦）：[2027 年度]

② 見直し時期、見直しの考え方など

本計画の計画期間は 10 年間であるが、遊具の劣化の程度は利用状況、立地環境等によって変動するほか、遊具に対する公園利用者のニーズも変化するため、策定した計画と実体との間には徐々にずれが生じる可能性がある。都市公園を取り巻く状況や公園利用者の要望、遊具の定期点検結果を踏まえて、本計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、計画の見直しを行い、柔軟に対応する必要がある。また、東海村では都市公園を複数新設する予定があり、経済的に管理していく予定だ。そのため、本計画は、2027 年に見直しを検討している。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(統括表)(平準化前)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円) : 0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円): 4,545

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円): 116,176

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円): 3,772

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項	
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		
駅東第2公園	街区	中04_休養010	休養施設	四阿	四阿	1	棟	3800mm × 3800mm	木材	2008	14	22	40	-	-	2021	垂木、支柱に幅の広い割れが生じている。	B	低	予防	2048						288	防腐剤塗布			日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になつた時点で木部の保護塗装を実施する。	
駅東第2公園	街区	中04_遊戯011	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基	-	鋼材	2009	13	15	36	○	2019	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2045							94	塗装			日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になつた時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅東第2公園	街区	中04_遊戯012	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1	基	-	鋼材	2009	13	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、スイングクリアランス等の基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2045						84	塗装			日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になつた時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
駅東第2公園	街区	中04_遊戯013	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具-1	1	基	-	鋼材	2009	13	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、一部にボルト、ナット類の突出がみられる。	B	低	予防	2045						463	リサイクル木材交換・塗装			日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になつた時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
駅東第2公園	街区	中04_遊戯014	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具-2	1	基	-	鋼材	2009	13	15	36	-	-	2022	円盤部に著しいぐらつき、説明板に剥がれがみられる。	C	中	予防	2045						1,224	更新				円盤部に著しいぐらつきがみられるため、更新を検討する。日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になつた時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅東第2公園	街区	中04_遊戯015	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具-3	1	基	-	鋼材	2009	13	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、一部にリベットの欠損、クラックがみられる。	B	低	予防	2045						93	塗装				日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になつた時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
					</td																											

概算費用合計(千円) : 2,534

## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	区分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
駅東第4公園	街区	中05_遊戯_008	遊戸施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	鋼材	2016	6	15	36	-	-	2022	ネットロープ、ザイルロープに著しい摩耗がみられる。	C	中	予防	2052						1,293	塗装				部材交換により健全度判定を向上させる。 日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅東第4公園	街区	中05_遊戯_009	遊戸施設	すべり台	滑り台	1	基	-	鋼材	2011	11	15	36	○	2018	2022	全体的に劣化が進行し、一部にボルト、ナット類の突出がみられる。	B	低	予防	2047						407	中型滑り面ステンレス張り交換、塗				日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅東第4公園	街区	中05_遊戯_010	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1	基	-	鋼材	2011	11	15	36	○	2018	2022	吊り部材に著しい摩耗がみられる。	B	低	予防	2047						162	塗装				部材交換により健全度判定を向上させる。 日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅東第4公園	街区	中05_遊戯_011	遊戸施設	その他	マリボン	7	基	-	ゴムチップ	2011	11	10	24	-	-	2022	本体に破損がみられる。	C	中	予防	2028						29,211	7基更新				本体に破損がみられるため、更新を検討する。
駅東第4公園	街区	中05_遊戯_012	遊戸施設	健康器具系施設	ストレッヂベンチ	1	基	-	木材	2011	11	7	17	-	-	2022	座板部にボルトの欠損、著しいがたつきがみられる。	C	中	予防	2028						1,790	更新				座板部に著しいがたつきがみられるため、更新を検討する。日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
駅東第4公園	街区	中05_遊戯_013	遊戸施設	健康器具系施設	ストレッヂスタンダード	1	基	-	鋼材	2011	11	15	36	-	-	2022	プラスチック系部材の欠損がみられ、ボルト、ナット類等の基準不適合箇所がある。	C	中	予防	2047						71	塗装				簡単な修繕で健全度の向上が可能。 日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅東第4公園	街区	中05_便益_018	便益施設	便所	トイレ	1	棟	18.63m <sup>2</sup>	木材	2020	2	24	43	-	-	2021	特に問題なし	A	低	予防	2063						380	屋根塗装・外壁塗装				日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
																				0	0	0	0	32,934		0	0	380	0	0		

概算費用合計(千円): 33,314

## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	区分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年						
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_017	遊戸施設	その他	ロッククライミング	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、一部に指の挟み込み等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032											2,887	更新	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点での木部の保護塗装を実施する。	
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_018	遊戸施設	スプリング遊具	ムービング遊具(くじやく)	1	基	-	鋼材	2015	7	10	24	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2039														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点での部材交換を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_019	遊戸施設	スプリング遊具	ムービング遊具(シロクマイルカ)	1	基	-	鋼材	2015	7	10	24	-	-	2022	リンク部クッションゴムに著しい破損がみられる。	B	低	予防	2039														部材交換で健全度の向上が可能。 日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点での部材交換を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_020	遊戸施設	スプリング遊具	ムービング遊具(アシカ)	1	基	-	鋼材	2015	7	10	24	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2039														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点での部材交換を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_021	遊戸施設	その他	キリンのぼり(H=2.0m)	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、絡まり、引っ掛けたり等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点での木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_022	遊戸施設	その他	キリンのぼり(H=2.2m)	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、絡まり、引っ掛けたり等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点での木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_023	遊戸施設	その他	キリンのぼり(H=2.4m)	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、絡まり、引っ掛けたり等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点での木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_024	遊戸施設	健康器具施設	ステップテスト	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、安全領域等の基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_025	遊戸施設	健康器具施設	けんすい	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	○	2019	2022	全体的に劣化が進行し、安全領域等の基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_026	遊戸施設	その他	八の字わたり	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2032														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点での木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_027	遊戸施設	その他	ちびっこハウス	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_028	遊戸施設	その他	ちびっこテープルベント	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_029	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ(児童用)	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_030	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ(幼児用)	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯_031	遊戸施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、指の挟み込み等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2051														日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円): 12,716

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円) : 2,639

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改修、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項	
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
駅西第2児童公園	街区	舟04_修景.001	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	2700mm × 4600mm	コンクリート	1984想定	38	47	47	-	-	2021	支柱に幅の広いひびわれが生じている。	B	低	事後	2031										6,701	更新	-
駅西第2児童公園	街区	舟04_遊戯.004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	鋼材	2016	6	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2052									1,707	サイルロープ交換・塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
駅西第2児童公園	街区	舟04_遊戯.005	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	-	鋼材	2016	6	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2052									221	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点での鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
駅西第2児童公園	街区	舟04_遊戯.006	遊戯施設	砂場	砂場	1	ヶ所	-	コンクリート	2016	6	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2052											日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点での部材交換を実施する。	
				</td																													

概算費用合計(千円): 8,629

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改修、更新含む)・時期※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項	
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年				
駿西第3児童公園	街区	舟05_遊戯.005	遊戸施設	すべり台	二面滑り台	1	基	-	鋼材	2012	10	15	36	○	2019	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2048						777	中型滑り面ステンレス張り交換塗装					日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駿西第3児童公園	街区	舟05_遊戸.006	遊戸施設	健康器具系施設	腹筋ベンチ	1	基	-	木材鋼材	2012	10	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2029						71	塗装		704	更新		日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駿西第3児童公園	街区	舟05_遊戸.007	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ	1	基	-	鋼材	2014	8	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2050						202	塗装					日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駿西第3児童公園	街区	舟05_遊戸.008	遊戸施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	鋼材	2014	8	15	36	-	-	2022	全体的に劣化、ボルト、ナット類の突出がみられる。	B	低	予防	2050						728	塗装					日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。

概算費用合計(千円): 2,482

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円): 4,968

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円): 870

## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	区分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査		管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年								
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_休養.022	休養施設	休憩所	休憩施設	1	棟	123.09m <sup>2</sup>	鉄骨	2019	3	38	48	-	-	2021	屋根軒樋に枯れ葉がたまっている。壁クロスにひびわれがみられる。	A	低	予防	2067										1,652	屋根塗装・外壁塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯.028	遊戯施設	複合遊具	児童用複合遊具	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055										18,153	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯.029	遊戯施設	複合遊具	幼児用複合遊具	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	ネットクライマーのキャップに破損がみられる。	C	中	予防	2055										4,657	塗装	部材交換で健全度の向上が可能。 日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯.030	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(リズムボーラー)	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に健全である。	A	低	予防	2055										121	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯.031	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(ツイスト)	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055										76	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯.032	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(ウォールライダー)	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055										81	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯.033	遊戯施設	健康器具系施設	健康器具(シットアップ)	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055										114	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.036	運動施設	サッカーフィールド	防球ネット(多目的グラウンド H=5.0m)	140	m	H=5000mm	樹脂	2017	5	15	30	-	-	2021	ネットに破損がみられる。	B	低	事後	2047											-	-	-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.042	運動施設	附属する観覧席	スタンダード席A	24	基	-	コンクリート	2019	3	20	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2049											-	-	-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.043	運動施設	附属する観覧席	スタンダード席B	3	基	-	コンクリート	2019	3	20	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2049											-	-	-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.079	運動施設	サッカーフィールド	第1号プロック積	44.6	m	-	コンクリート	2017	5	40	40	-	-	2021	天端コンクリートにひびわれや遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2057												-	-	-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.081	運動施設	サッカーフィールド	西側スタンダード型擁壁	7.8	m	-	コンクリート	1999	23	50	50	-	-	2021	転倒にひびわれが生じている。	B	低	事後	2049												-	-	-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.087	運動施設	バックネット	バックネット(H=7m、A面)	14	m	-	鋼材	2019	3	15	30	-	-	2021	ポルトに錆ややるみがみられる。	B	低	事後	2049												-	-	-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.089	運動施設	野球場	防球ネット(H=7m、A面)	155.5	m	-	コンクリート	2010	12	15	30	-	-	2021	支柱部の接続金具に腐食、ネットに破損がみられる。	B	低	事後	2040											-	-	-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動.095	運動施設	附属する控室	審判員控室	1	棟	62.87m <sup>2</sup>	軽量鉄骨	1985	37	38	48	-	-	2021	基礎にひびわれ、屋根塗膜に劣化、天井に雨漏りがみられる。	C	中	予防	2027													43,719	更新	基礎にひびわれ、屋根塗膜に劣化、天井に雨漏りがみられるため、更新を検討する。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_100	運動施設	野球場	防球ネット(H=5.5~7m、B面)	77.2	m	-	コンクリート	2020	2	15	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2050											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_101	運動施設	野球場	防球ネット(H=10m、B面)	30	m	-	コンクリート	2010	12	15	30	-	-	2021	ネットに破損がみられる。	B	低	事後	2040											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_103	運動施設	バッックネット	バッックネット(H=10m、B面)	26	m	-	鋼材	1985	37	15	43	○	2019	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2028							12,401	更新	-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_112	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、内野スタンドA)	8.7	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	軸体に亀甲状のひび割れがみられる。	B	低	事後	2035											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_113	運動施設	野球場	ブロック積(内野スタンドA)	28.3	m	-	コンクリート	1985	37	40	40	-	-	2021	間知ブロックにひびわれや遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2025							5,061	更新	-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_122	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、内野スタンドB)	8.7	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2035											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_123	運動施設	野球場	ブロック積(内野スタンドB)	28.3	m	-	コンクリート	1985	37	40	40	-	-	2021	間知ブロックにひびわれや遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2025							5,061	更新	-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_128	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、芝スタンドA)	45	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	本体に貫通した穴がみられ、背面土砂が流出していると考えられる。	B	低	事後	2035											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_132	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、芝スタンドB)	45	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	B	低	事後	2035											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_便益_143	便益施設	便所	便所A	1	棟	49.68m <sup>2</sup>	RC造一部木造	1999	23	24	43	-	-	2021	基礎にひびわれ、外部木部に保護塗装の劣化、内部壁タイルにひびわれがみられる。	B	低	予防	2042							556	屋根塗装・外壁塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_便益_144	便益施設	便所	便所B	1	棟	49.68m <sup>2</sup>	RC造一部木造	1999	23	24	43	-	-	2021	基礎にひびわれ、外部木部に保護塗装の劣化がみられる。	B	低	予防	2042							556	屋根塗装・外壁塗装				
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_174	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	172.96m <sup>2</sup>	軽量鉄骨材	1980	42	38	48	-	-	2021	外壁に塗装の剥離、基礎に鉄筋露出、天井に雨漏りがみられる。	B	低	予防	2028							1,420	屋根塗装・外壁塗装	105,257 更新	日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_211	管理施設	照明施設	照明塔(投光器12灯)	8	基	-	鋼材	2018	4	18	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2048											-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_212	管理施設	照明施設	照明塔(1000w×18、660W×17)	2	基	-	鋼材	1985	37	18	43	-	-	2021	投光器の一部の前面ガラスに白色化がみられる。	B	低	事後	2028							101,334	2基更新				-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_213	管理施設	照明施設	照明塔(1000w×14、660W×14)	2	基	-	鋼材	1985	37	18	43	-	-	2021	投光器の一部の前面ガラスに白色化がみられる。	B	低	事後	2028							89,692	2基更新				-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_437	管理施設	擁壁	コンクリートブロック積A	45	m	-	コンクリート	1973	49	40	51	-	-	2021	ブロック最下段に沈下がみられる。	B	低	事後	2024							8,461	更新				-

概算費用合計(千円) : 442,382

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(平準化前)

概算費用合計(千円) : 5,795

(様式1) 公園施設長寿命化計画調査(統括表)(2028以降平準化後)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

概算費用合計(千円): 0

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

概算費用合計(千円): 4,545

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

概算費用合計(千円): 116,176

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期限など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】								有無	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年					
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.017	遊戸施設	その他	ロッククライミング	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、一部に指の挟み込み等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032											87	防腐剤塗布	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.018	遊戸施設	スプリング遊具	ムービング遊具(くじゃく)	1	基	-	鋼材	2015	7	10	24	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2039											225	樹脂バネル(HPEバネル)交換	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.019	遊戸施設	スプリング遊具	ムービング遊具(シロクマ・イルカ)	1	基	-	鋼材	2015	7	10	24	-	-	2022	リンク部クッションゴムに着しい破損がみられる。	B	低	予防	2039											360	樹脂バネル(HPEバネル)交換	部材交換で健全度の向上が可能。日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.020	遊戸施設	スプリング遊具	ムービング遊具(アシカ)	1	基	-	鋼材	2015	7	10	24	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2039											225	樹脂バネル(HPEバネル)交換	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.021	遊戸施設	その他	キリンのぼり(H=2.0m)	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、絡まり、引っ掛け等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032											20	防腐剤塗布	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.022	遊戸施設	その他	キリンのぼり(H=2.2m)	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、絡まり、引っ掛け等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032											22	防腐剤塗布	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.023	遊戸施設	その他	キリンのぼり(H=2.4m)	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、絡まり、引っ掛け等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2032											24	防腐剤塗布	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.024	遊戸施設	健康器具系施設	ステップテスト	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、安全領域等の基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2051											294	リサイクル木材交換・塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.025	遊戸施設	健康器具系施設	けんすい	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	○	2019	2022	全体的に劣化が進行し、安全領域等の基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2051											43	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.026	遊戸施設	健康器具系施設	八の字わたり	1	基	-	木材	2015	7	7	17	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2032											40	防腐剤塗布	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐朽等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.027	遊戸施設	その他	ちびっこハウス	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051											158	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.028	遊戸施設	その他	ちびっこテープルベニチ	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051											86	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.029	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ(児童用)	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051											106	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.030	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ(幼児用)	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2051											106	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
舟石川近隣公園	近隣	舟02_遊戯.031	遊戸施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	鋼材	2015	7	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行し、指の挟み込み等基準不適合箇所がある。	B	低	予防	2051											2,269	ザイルロープ交換・塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

概算費用合計(千円): 12,716

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

概算費用合計(千円): 2,639

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

概算費用合計(千円): 8,629

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期限など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 滄左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】								有無	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年				
駅西第4児童公園	街区	舟06休養.018	休養施設	四阿	シェルター・野外卓	1	基	7000mm×4000mm	木材	1997想定	25	22	40	-	-	2021	屋根材端部に欠損、軒桁に割れがみられる。	B	低	予防	2037							1,000	塗装防腐剤塗布部品交換		1,000	塗装防腐剤塗布部品交換	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で木部の保護塗装を実施する。
駅西第4児童公園	街区	舟06遊戯.019	遊戸施設	複合遊具	コンビネーション遊具	1	基	-	鋼材	2014	8	15	36	-	-	2022	ワイヤーロープに著しい摩耗、断線がみられる。	C	中	予防	2050							1,616	塗装				部材交換で健全度の向上が可能。日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅西第4児童公園	街区	舟06遊戯.020	遊戸施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	-	鋼材	1997想定	25	15	36	-	-	2022	支柱地際部に著しい劣化がみられ、安全領域等の基準不適合箇所がある。	C	中	予防	2033							221	塗装				部材交換で健全度の向上が可能。日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅西第4児童公園	街区	舟06遊戯.021	遊戸施設	その他	トライシュー卜	1	基	-	鋼材	1997想定	25	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2033							831	盤面交換・塗装				日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
駅西第4児童公園	街区	舟06遊戯.022	遊戸施設	健康器具系施設	健康遊具	1	基	-	鋼材	2014	8	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2050							300	塗装				日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。
					</td																												

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

## (様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

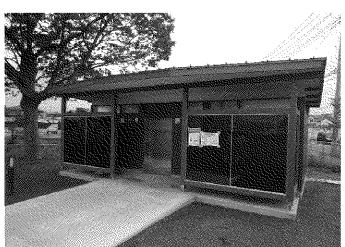
公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期限など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年					
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_休憩_022	休憩施設	休憩所	休憩施設	1	棟	123.09m <sup>2</sup>	鉄骨	2019	3	38	48	-	-	2021	屋根軒樋に枯れ葉がたまっている。壁クロスにひびわれがみられる。	A	低	予防	2067											1,652	屋根塗装・外壁塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯_028	遊戸施設	複合遊具	児童用複合遊具	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055											18,153	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯_029	遊戸施設	複合遊具	幼児用複合遊具	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	ネットクライマーのキャップに破損がみられる。	C	中	予防	2055											4,657	塗装	部材交換で健全度の向上が可能。日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯_030	遊戸施設	健康器具系施設	健康器具('リズムボート')	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に健全である。	A	低	予防	2055											121	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯_031	遊戸施設	健康器具系施設	健康器具('ツイスト')	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055											76	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯_032	遊戸施設	健康器具系施設	健康器具('ウォールライダー')	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055											81	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_遊戯_033	遊戸施設	健康器具系施設	健康器具('シットアップ')	1	基	-	鋼材	2019	3	15	36	-	-	2022	全体的に劣化が進行している。	B	低	予防	2055											114	塗装	日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷(腐食等)が顕著になった時点で鋼材の塗り替え塗装を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_036	運動施設	サッカーフィールド	防球ネット(多目的グラウンド H=5.0m)	140	m	H=5000mm	樹脂	2017	5	15	30	-	-	2021	ネットに破損がみられる。	B	低	事後	2047												-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_042	運動施設	附属する観覧席	スタンド席A	24	基	-	コンクリート	2019	3	20	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2049												-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_043	運動施設	附属する観覧席	スタンド席B	3	基	-	コンクリート	2019	3	20	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2049											-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_079	運動施設	サッカーフィールド	第1号プロック積	44.6	m	-	コンクリート	2017	5	40	40	-	-	2021	天端コンクリートにひびわれや遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2057												-		
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_081	運動施設	サッカーフィールド	西側スタンドL型擁壁	7.8	m	-	コンクリート	1999	23	50	50	-	-	2021	転倒にひびわれが生じている。	B	低	事後	2049											-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_087	運動施設	バッケンネット	バッケンネット(H=7m、A面)	14	m	-	鋼材	2019	3	15	30	-	-	2021	ボルトに錆やゆるみがみられる。	B	低	事後	2049											-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_089	運動施設	野球場	防球ネット(H=7m、A面)	155.5	m	-	コンクリート	2010	12	15	30	-	-	2021	支柱部の接続金具に腐食、ネットに破損がみられる。	B	低	事後	2040											-			
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_095	運動施設	附属する控室	審判員控室	1	棟	62.87m <sup>2</sup>	軽量鉄骨	1985	37	38	48	-	-	2021	基礎にひびわれ、屋根塗膜に劣化、天井に雨漏りがみられる。	C	中	予防	2027											43,719	更新	基礎にひびわれ、屋根塗膜に劣化、天井に雨漏りがみられるため、更新を検討する。	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分期間など	使用見期間	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項	
						数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_100	運動施設	野球場	防球ネット(H=5.5~7m、B面)	77.2	m	-	コンクリート	2020	2	15	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2050										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_101	運動施設	野球場	防球ネット(H=10m、B面)	30	m	-	コンクリート	2010	12	15	30	-	-	2021	ネットに破損がみられる。	B	低	事後	2040										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_103	運動施設	バッックネット	バッックネット(H=10m、B面)	26	m	-	鋼材	1985	37	15	43	○	2019	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2028						12,401	更新		-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_112	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、内野スタンドA)	8.7	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	軸体に亀甲状のひび割れがみられる。	B	低	事後	2035										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_113	運動施設	野球場	ブロック積(内野スタンドA)	28.3	m	-	コンクリート	1985	37	40	40	-	-	2021	間知ブロックにひびわれや遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2025						5,061	更新		-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_122	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、内野スタンドB)	8.7	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2035										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_123	運動施設	野球場	ブロック積(内野スタンドB)	28.3	m	-	コンクリート	1985	37	40	40	-	-	2021	間知ブロックにひびわれや遊離石灰がみられる。	B	低	事後	2025						5,061	更新		-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_128	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、芝スタンドA)	45	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	本体に貫通した穴がみられ、背面土砂が流出していると考えられる。	B	低	事後	2035										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_運動_132	運動施設	野球場	L型擁壁(H=1.1~2m、芝スタンドB)	45	m	-	コンクリート	1985	37	50	50	-	-	2021	全体的に劣化が進行している。	B	低	事後	2035										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_便益_143	便益施設	便所	便所A	1	棟	49.68m <sup>2</sup>	RC造一部木造	1999	23	24	43	-	-	2021	基礎にひびわれ、外部木部に保護塗装の劣化、内部壁タイルにひびわれがみられる。	B	低	予防	2042						556	屋根塗装・外壁塗装		日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_便益_144	便益施設	便所	便所B	1	棟	49.68m <sup>2</sup>	RC造一部木造	1999	23	24	43	-	-	2021	基礎にひびわれ、外部木部に保護塗装の劣化がみられる。	B	低	予防	2042						556	屋根塗装・外壁塗装		日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_174	管理施設	管理事務所	管理棟	1	棟	172.96m <sup>2</sup>	軽量鉄骨材	1980	42	38	48	-	-	2021	外壁に塗装の剥離、基礎に鉄筋露出、天井に雨漏りがみられる。	B	低	予防	2028						1,420	屋根塗装・外壁塗装		日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が顕著になった時点で部材交換を実施する。	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_211	管理施設	照明施設	照明施設	8	基	-	鋼材	2018	4	18	30	-	-	2021	全体的に健全である。	A	低	事後	2048										-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_212	管理施設	照明施設	照明施設	2	基	-	鋼材	1985	37	18	43	-	-	2021	投光器の一部の前面ガラスに白色化がみられる。	B	低	事後	2028							101,334	2基更新		-
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_213	管理施設	照明施設	照明施設	2	基	-	鋼材	1985	37	18	43	-	-	2021	投光器の一部の前面ガラスに白色化がみられる。	B	低	事後	2028						89,692	2基更新		-	
阿漕ヶ浦公園	運動	真01_管理_437	管理施設	擁壁	コンクリートブロック積A	45	m	-	コンクリート	1973	49	40	51	-	-	2021	ブロック最下段に沈下がみられる。	B	低	事後	2024						8,461	更新		-	

概算費用合計(千円): 412,382

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)(2028年以降平準化後)

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
修景施設	日陰たな	1	
	噴水	1	
	その他	1	
休養施設	休憩所	1	
	四阿	4	
遊戯施設	パーゴラ	1	
	踏み板式ぶらんこ	8	
遊戯施設	すべり台	4	
	ジャングルジム	1	
遊戯施設	回転塔	1	
	複合遊具	8	
運動施設	健康器具系施設	8	
	ラダー	1	
運動施設	スプリング遊具	1	
	砂場	1	
運動施設	造形遊具	1	
	その他	3	
運動施設	野球場	1	
	バックネット	1	
	サッカー場	1	
	附属する観覧席	1	
教養施設	附属する控室	1	
	ステージ	1	
便益施設	その他	1	
	便所	3	
管理施設	水飲場	1	
	門	1	
管理施設	管理事務所	1	
	照明施設	2	
	擁壁	2	
合計		15	